

TURCK

Your Global Automation Partner

FS121-2UPN8-H1141 Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheit

Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Anleitung	4
1.1	Zielgruppen	4
1.2	Symbolerläuterung	4
1.3	Weitere Unterlagen	4
1.4	Feedback zu dieser Anleitung	4
2	Hinweise zum Produkt	5
2.1	Produktidentifizierung	5
2.2	Lieferumfang	5
2.3	Turck-Service	5
3	Zu Ihrer Sicherheit	6
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3.2	Naheliegende Fehlanwendung	6
3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
4	Produktbeschreibung	7
4.1	Geräteübersicht	7
4.2	Eigenschaften und Merkmale	7
4.3	Bedien- und Anzeigefunktionen	7
4.4	Funktionsprinzip	8
4.5	Funktionen und Betriebsarten	8
4.5.1	Strömungsüberwachung	8
4.5.2	Temperaturüberwachung	8
4.5.3	Ausgangsfunktionen – Schaltausgang	9
4.5.4	DeltaFlow-Überwachung	10
4.5.5	IO-Link-Modus	11
4.5.6	SIO-Modus (Standard-I/O-Modus)	11
4.5.7	Auto-Detect-Funktion	11
4.6	Technisches Zubehör	11
4.6.1	Montagezubehör	11
4.6.2	Anschlusszubehör	12
4.6.3	Strömungssensoren	13
5	Montieren	16
6	Anschließen	17
6.1	Anschlussbild	17
7	In Betrieb nehmen	18
8	Betreiben	19
8.1	LED-Status-Anzeigen – Betrieb	19
8.2	Display-Anzeigen	19
9	Einstellen und Parametrieren	21
9.1	Einstellbare Funktionen und Eigenschaften	21
9.2	Einstellen über Touchpads	22
9.2.1	Parameterwerte über Touchpads einstellen	24
9.2.2	Gerät entsperren	25
9.2.3	Gerät sperren	25
9.2.4	Sensor mit Passwort schützen	25

9.2.5	Parameter im Hauptmenü	25
9.2.6	Parameter im Untermenü OUT... (FS...2UPN8).....	26
9.2.7	Parameter im Untermenü DISP (Display).....	27
9.2.8	Parameter im Untermenü EF (Extended Functions).....	27
9.2.9	Quick-Teach.....	28
9.2.10	MAX/MIN-Teach.....	29
9.3	Einstellen über IO-Link.....	30
10	Störungen beseitigen.....	31
11	Instand halten.....	32
12	Reparieren	32
12.1	Geräte zurücksenden	32
13	Entsorgen	32
14	Technische Daten.....	33
15	Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten.....	35

1 Über diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft Ihnen, das Produkt bestimmungsgemäß zu betreiben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mögliche Personen-, Sach- und Geräteschäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:



GEFAHR

GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNUNG

WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



ACHTUNG

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.



HANDLUNGSAUFFORDERUNG

Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss.



HANDLUNGSERGEBNIS

Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsergebnisse.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Konformitätserklärungen
- Kurzbetriebsanleitung
- Inbetriebnahmehandbuch IO-Link-Devices


1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an techdoc@turck.com.

2 Hinweise zum Produkt

2.1 Produktidentifizierung

Diese Anleitung gilt für die folgenden Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheiten:

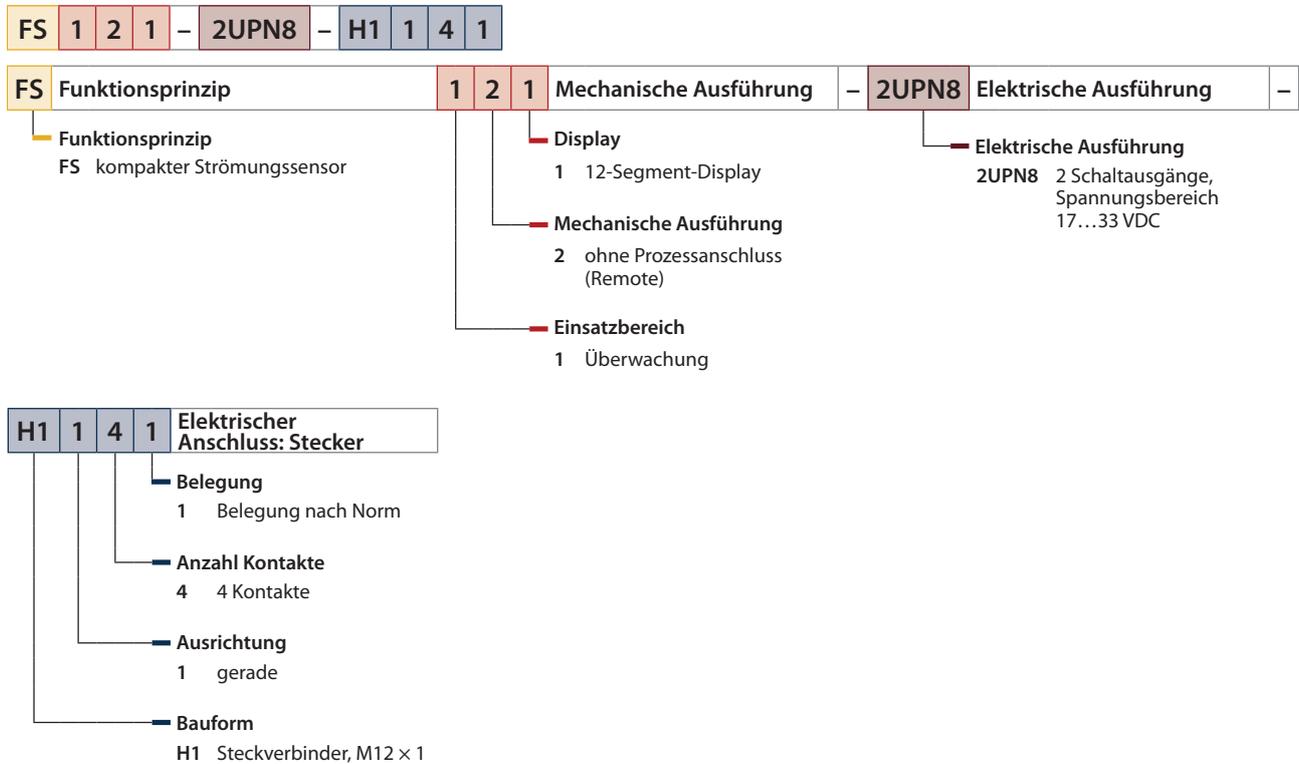

2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheit
- Kurzbetriebsanleitung

2.3 Turck-Service

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank unter www.turck.com finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.

Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. ▶ 35].

3 Zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik konzipiert. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen übernimmt Turck keine Haftung.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheiten der Baureihe FS121... dienen zur Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit von flüssigen und gasförmigen Medien. Dazu muss an die Geräte ein Strömungssensor angeschlossen sein. Die Geräte unterstützen die folgenden Strömungssensoren:

Typ	Beschreibung	Medium	Einbaubedingung
FP100...	Medientemperatur -25...+85 °C	Flüssigkeiten	Eintauchsensor
FCS...NA-...	Medientemperatur -20...+80 °C	Flüssigkeiten	Eintauchsensor
FCS...NA-...D100... FCS...NA-...D014... FCS...NA-...D003...	Hochtemperatursensor, Medientemperatur +10...+120 °C	Flüssigkeiten	Eintauchsensor
FCS...NA-.../A	Medientemperatur -20...+80 °C	Gase	Eintauchsensor
FCI-...A4-NA-...	Medientemperatur -20...+80 °C	Flüssigkeiten	Inline-Sensor, Metall- Ausführung
FCI-...A4P-NA-...	Medientemperatur 0...+80 °C	Flüssigkeiten	Inline-Sensor, Kunst- stoff-Ausführung

Typische Einsatzgebiete sind die Überwachung von Kühlkreisläufen (z. B. in Schweißapplikationen) und der Trockenlaufschutz von Pumpen. Aufgrund des kalorimetrischen Funktionsprinzips können die Geräte zusätzlich zur Messung der Medientemperatur das Über- oder Unterschreiten von einstellbaren Grenzwerten anzeigen.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

3.2 Naheliegende Fehlanwendung

- Die Geräte sind keine Sicherheitsbauteile und dürfen nicht zum Personen- und Sachschutz eingesetzt werden.

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.

4 Produktbeschreibung

Die Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheiten der FS+ Serie sind in einem Metallgehäuse untergebracht und mit einem G1/2"-Prozessanschluss ausgestattet. Der Sensorkopf lässt sich auch nach dem Einbau um bis zu 340° drehen. Die Geräte besitzen einen in Metall ausgeführten M12-Steckverbinder (Stecker) zum Anschluss der Sensorleitung. Zum Anschluss von Strömungssensoren (FP100..., FCI...NA oder FCS...NA) steht ein weiterer M12-Steckverbinder (Buchse) zur Verfügung.

Die Geräte verfügen über zwei Schaltausgänge (PNP/NPN/Auto) gemäß Smart Sensor Profile 4.1.2.

4.1 Geräteübersicht

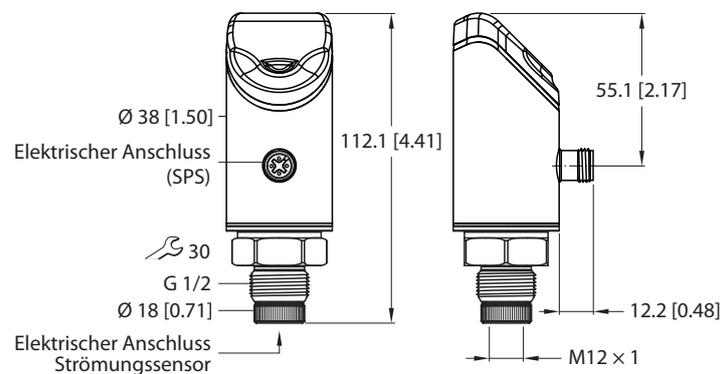


Abb. 1: Abmessungen

4.2 Eigenschaften und Merkmale

- Strömungsüberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien
- Werkstoff Sensorgehäuse 1.4404 (316L)
- Schutzart IP66, IP67, IP69K
- 4-stelliges, 2-farbiges 12-Segment-Display um 180° drehbar
- Gehäuseoberteil um 340° drehbar
- 2 Schaltausgänge, diverse IO-Link-Mapping-Profile wählbar, Quick-Teach, MAX/MIN-Teach
- DeltaFlow-Funktion: Freigabe der Speicherfunktion für Teach-Werte erst nach der Aufheizphase bei konstanter Strömung

4.3 Bedien- und Anzeigefunktionen

Das Gerät ist frontseitig mit drei Touchpads [ENTER], [MODE] und [SET], einem 4-stelligen 12-Segment-Multicolor-Display und Status-LEDs ausgestattet. Damit kann der Anwender alle wesentlichen Funktionen und Eigenschaften direkt am Gerät einstellen und die aktuellen Prozesswerte und eingestellten Schaltepunkte ablesen.

4.4 Funktionsprinzip

Die angeschlossenen Strömungssensoren arbeiten kalorimetrisch. Die Funktion basiert auf dem thermodynamischen Prinzip. Wenn das Medium fließt, wird am Fühler thermische Energie abgetragen. Die sich am Fühler einstellende Temperatur wird gemessen und mit der Medientemperatur verglichen. Aus dem ermittelten Temperaturunterschied kann direkt der Strömungszustand abgeleitet werden: Je größer der Energieabtrag ist, so höher ist die Strömungsgeschwindigkeit bzw. Durchflussmenge.

4.5 Funktionen und Betriebsarten

Die Geräte zeigen die erfassten Strömungs- und Temperaturwerte frontseitig über Status-LEDs und ein 4-stelliges Display an. Im Quick-Teach-Modus zeigt das Display den Strömungswert als Abweichung (\pm) von einem teachbaren Schalterpunkt an. Im MAX/MIN-Modus zeigt das Display den Strömungswert – bezogen auf einen teachbaren Strömungsbereich – als Prozentwert an. Die Temperaturwerte lassen sich wahlweise in °C oder °F anzeigen.

Die beiden Schaltausgänge der Sensoren FS121-2UPN8... lassen sich wahlweise als Schließer oder als Öffner verwenden. Durch die Auto-Detection-Funktion erkennt und aktiviert der Sensor automatisch die passende Ausgangsart (PNP/NPN).

Für die Schaltausgänge lassen sich ein Single Point Mode (SPM), Two Point Mode (TPM) oder Window Mode (WIn) einstellen. Im Single Point Mode wird ein Grenzwert gesetzt, an dem der ausgewählte Schaltausgang seinen Schaltzustand ändert. Im Two Point Mode werden ein unterer und ein oberer Grenzwert gesetzt, an dem der ausgewählte Schaltausgang bei steigendem oder fallendem Prozesswert seinen Schaltzustand ändert. Im Window Mode werden eine untere und eine obere Fenstergrenze gesetzt. Außerhalb des Fensters ändert der ausgewählte Schaltausgang seinen Schaltzustand.

4.5.1 Strömungsüberwachung

Die Strömungsgeschwindigkeit wird von einem kalorimetrischen Sensor im Strömungskanal erfasst und von der integrierten Auswerteelektronik ausgewertet. Der aktuelle Strömungswert wird sowohl über das Display angezeigt und – bei Anschluss an einen IO-Link-Master – über ein Kommunikationssignal ausgegeben.

Der Schaltausgang Out 1 (Flow) ändert seinen Schaltzustand, wenn der eingestellte Schalterpunkt für die Strömungsgeschwindigkeit erreicht ist. Der Schaltzustand ist abhängig von der Schaltlogik sowie vom Single Point Mode, Two Point Mode und Window Mode.

4.5.2 Temperaturüberwachung

Durch das kalorimetrische Messverfahren der Sensoren kann nicht nur die Strömungsgeschwindigkeit überwacht, sondern näherungsweise auch die Medientemperatur gemessen werden. Beide Prozessgrößen werden unabhängig voneinander ermittelt und ausgewertet. Die aktuelle Temperatur wird über das Display und bei Anschluss an einen IO-Link-Master über ein Kommunikationssignal ausgegeben. Nachdem das Display entsperrt wurde, das Touchpad [SET] einmal betätigen oder mit dem Touchpad [MODE] durch das Hauptmenü navigieren, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.

Der Schaltausgang OUT2 (TEMP) dient zur Temperaturüberwachung. Die Geräte ändern ihren Schaltzustand, wenn der eingestellte Schalterpunkt für die Temperatur erreicht ist. Der Schaltzustand ist abhängig von der Schaltlogik sowie vom Single Point Mode, Two Point Mode und Window Mode.

4.5.3 Ausgangsfunktionen – Schaltausgang

Die Schaltlogik kann über IO-Link oder über das Touchpad (Parameter LOGI) invertiert werden. Die folgenden Beispiele gelten für die Schaltlogik **HIGH** (0 → 1).

Single Point Mode (Einpunkt-Modus)

Im Single Point Mode wird das Schaltverhalten über einen Grenzwert SP1 und eine Hysterese definiert. Am Grenzwert SP1 ändert der Ausgang seinen Schaltzustand. Die Hysterese ist für Temperaturwerte einstellbar.

Wenn der Prozesswert steigt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Anfang des Erfassungsbereichs und dem Grenzwert SP1 befindet. Steigt der Prozesswert über den Grenzwert SP1, wird der Schaltausgang aktiv.

Wenn der Prozesswert sinkt, ist der Schaltausgang aktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Ende des Erfassungsbereichs und dem Grenzwert SP1 abzüglich der eingestellten Hysterese (SP1-Hyst) befindet. Sinkt der Prozesswert unter den Grenzwert (SP1-Hyst), wird der Schaltausgang inaktiv.

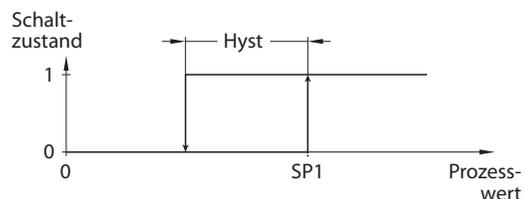


Abb. 2: Single Point Mode

Two Point Mode (Zweipunkt-Modus)

Im Two Point Mode wird das Schaltverhalten über einen Einschaltpunkt SP1 und einen Ausschaltpunkt SP2 definiert. Der Modus lässt sich auch als frei einstellbare Hysterese nutzen.

Wenn der Prozesswert steigt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Anfang des Erfassungsbereichs und dem Einschaltpunkt SP1 befindet. Steigt der Prozesswert über den Einschaltpunkt SP1, wird der Schaltausgang aktiv.

Wenn der Prozesswert sinkt, ist der Schaltausgang aktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Ende des Erfassungsbereichs und dem Ausschaltpunkt SP2 befindet. Sinkt der Prozesswert unter den Ausschaltpunkt SP2, wird der Schaltausgang inaktiv.

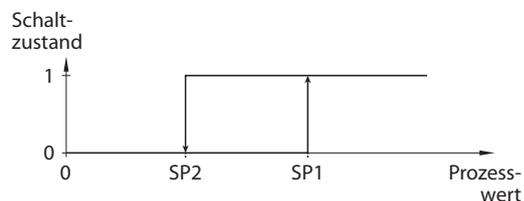


Abb. 3: Two Point Mode

Window Mode (Fenstermodus)

Im Window Mode werden für den Schaltausgang eine obere und untere Fenstergrenze gesetzt. Die Hysterese ist für Temperaturwerte einstellbar. Für die Fenstergrenzen SP1 und SP2 lässt sich eine Hysterese einstellen. Das Schaltfenster muss innerhalb des Erfassungsbereichs liegen.

Wenn der Prozesswert steigt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Anfang des Erfassungsbereichs und der Fenstergrenze SP2 befindet. Der Schaltausgang bleibt aktiv, bis der Prozesswert über die Fenstergrenze SP1 zzgl. der Hysterese (SP1+Hyst) steigt. Wenn der Prozesswert über (SP1+Hyst) steigt, wird der Schaltausgang wieder inaktiv.

Wenn der Prozesswert sinkt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Ende des Erfassungsbereichs und der Fenstergrenze SP1 befindet. Der Schaltausgang bleibt aktiv, bis der Prozesswert unter die Fenstergrenze SP2 abzüglich der Hysterese (SP2-Hyst) sinkt. Wenn der Prozesswert unter (SP2-Hyst) sinkt, wird der Schaltausgang wieder inaktiv.

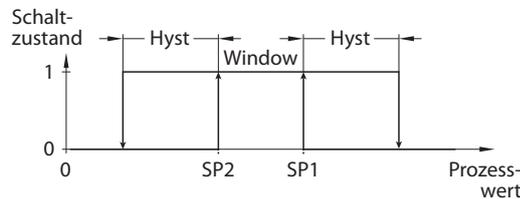


Abb. 4: Window Mode

4.5.4 DeltaFlow-Überwachung

Die DeltaFlow-Überwachung vergleicht die Strömungsgeschwindigkeit innerhalb eines vordefinierten Zeitraums. Der Anwender kann keinen Einfluss auf diese Funktion nehmen.

Im Teach-Modus wird die Speicherfunktion für die Teach-Werte erst freigeschaltet, wenn sich das System in einem eingeschwungenen Zustand befindet, also die Änderung der Strömungsgeschwindigkeit einen hinreichend kleinen Wert erreicht. Durch die DeltaFlow-Überwachung wird vermieden, dass Werte zu einem Zeitpunkt gespeichert werden, in der sich das physikalische System (bestehend aus Sensor und Medium) noch in der Temperaturengleichphase befindet und es so zu fehlerhaften Ergebnissen kommt. Im Betriebsmodus überwacht die DeltaFlow-Funktion nach Aufschalten der Betriebsspannung das Aufheizen des Sensors.

Die folgende Prinzipskizze verdeutlicht den Funktionsablauf:

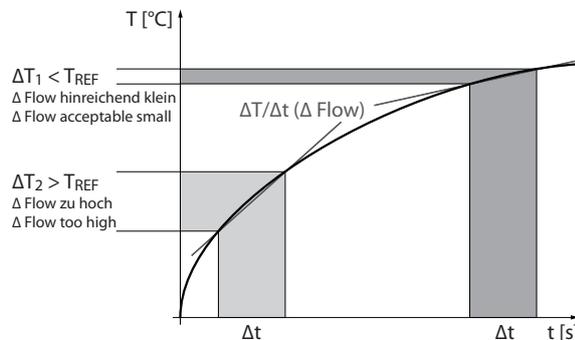


Abb. 5: DeltaFlow-Überwachung – Prinzipskizze

4.5.5 IO-Link-Modus

Für den Betrieb im IO-Link-Modus muss das IO-Link-Gerät an einen IO-Link-Master angeschlossen werden. Wenn der Port im IO-Link-Modus konfiguriert ist, findet eine bidirektionale IO-Link-Kommunikation zwischen dem IO-Link-Master und dem Gerät statt. Dazu wird das Gerät über einen IO-Link-Master in die Steuerungsebene integriert. Zuerst werden die Kommunikationsparameter (communication parameter) ausgetauscht, anschließend beginnt der zyklische Datenaustausch der Prozessdaten (Process Data Objects).

4.5.6 SIO-Modus (Standard-I/O-Modus)

Im Standard-I/O-Modus findet keine IO-Link-Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Master statt. Das Gerät übermittelt lediglich den Schaltzustand seiner binären Ausgänge und kann auch über ein Feldbusgerät oder eine Steuerung mit digitalen PNP- oder NPN-Eingängen betrieben werden. Ein IO-Link-Master ist für den Betrieb nicht erforderlich.

Das Gerät kann über IO-Link parametrierbar und anschließend mit den entsprechenden Einstellungen im SIO-Modus an digitalen Eingängen betrieben werden. Im SIO-Modus können nicht alle Funktionen und Eigenschaften des Geräts genutzt werden.

4.5.7 Auto-Detect-Funktion

Das Gerät erkennt mit Hilfe der Auto-Detect-Funktion bei Anschluss an ein I/O-Modul das vorgegebene Schaltausgangsverhalten (PNP/NPN). Die Auto-Detect-Funktion ist per Default aktiviert.

4.6 Technisches Zubehör

4.6.1 Montagezubehör

Maßbild	Typ	ID	Beschreibung
<p>The drawing shows two views of the FAM-30-PA66 mounting bracket. The top view shows a rectangular bracket with a central cutout and four mounting holes. Dimensions include a top width of 22.5 mm, a distance of 6.5 mm from the top edge to the first hole, a hole diameter of 5.9 mm, a distance of 50.0 mm between the first and second holes, and a total width of 58.5 mm. The bottom view shows the bracket's profile with a dovetail for mounting, two M5 x 0.8 screws, and a removable label. Dimensions include a total height of 40.0 mm, a distance of 14.2 mm from the top edge to the first screw, a distance of 4.0 mm from the bottom edge to the first screw, and a label width of 13.7 mm.</p>	FAM-30-PA66	100018384	Montagewinkel; variable Schlüsselweite 24...30 mm; abnehmbares Beschriftungsplättchen 20 x 9 mm


4.6.2 Anschlusszubehör


Neben den aufgeführten Anschlussleitungen bietet Turck auch weitere Ausführungen für spezielle Anwendungen mit passenden Anschlüssen für das Gerät. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Turck-Produktdatenbank unter <https://www.turck.de/produkte> im Bereich Anslusstechnik.


Maßbild	Typ	ID	Beschreibung
	RKC4.4T-2- RSC4.4T/TEL	6625208	Verbindungsleitung, M12 Kupplung-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
	RKC4.4T-2- RSC4.4T/TXL	6625608	Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig; M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung
	HT-WAK4-2- HT-WAS4/ S2430	8038668	Hochtemperaturfeste Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig; M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PTFE, weiß
	RKH4.4-2- RSH4.4/TFG	6933472	Food & Beverage Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig; M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Zulassung: Ecolab, FDA


4.6.3 Strömungssensoren

Maßbild	Typ	ID	Beschreibung
	FCST-A4-NA-H1141	6870266	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
	FCS-G1/4A2-NA-H1141	6870301	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
	FCS-G1/2A4-NA-H1141	6870303	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik

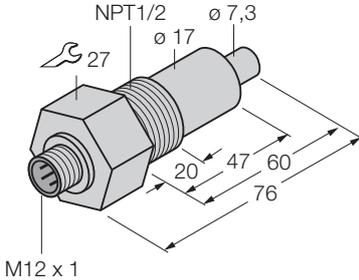
Maßbild	Typ	ID	Beschreibung
	FCS-N1/2A4- NA-H1141- L060	6871310	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Eintauchsensoren ohne integrierte Auswerteelektronik

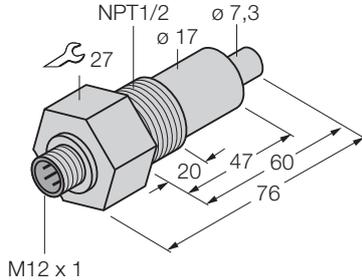


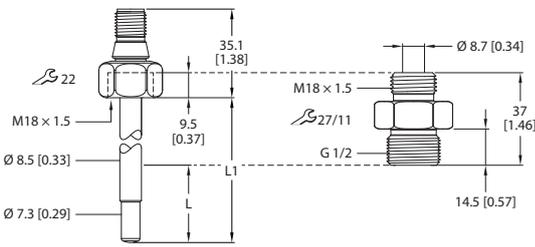
	FP100-300L-3 O-NA-H1141	100001044	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Eintauchsensoren ohne integrierte Auswerteelektronik
--	----------------------------	-----------	---

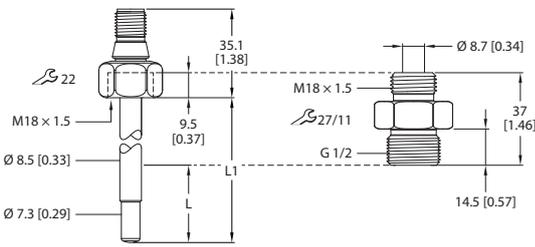



mm [Inch]

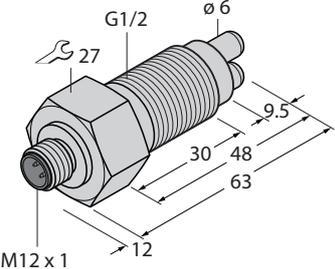	FCS-GL1/2A2- NA-H1141/A	6870404	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Eintauchsensoren ohne integrierte Auswerteelektronik
---	----------------------------	---------	---

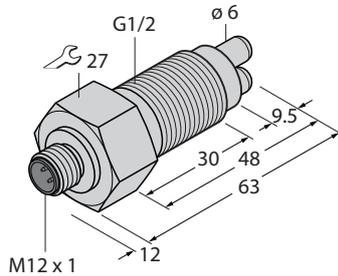

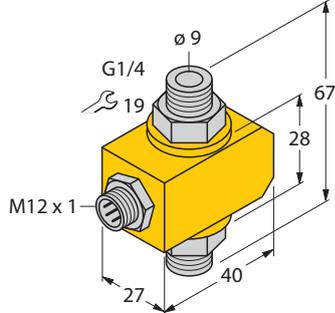	FCI-D10A4P- NA-H1141	6870629	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Inline-Sensoren ohne integrierte Auswerteelektronik
---	-------------------------	---------	--

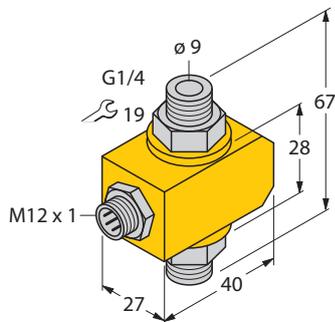

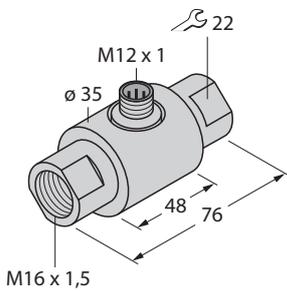Maßbild	Typ	ID	Beschreibung
	FCI-D09A4- NA-H1141/ M16	6870631	Strömungssensor für Flüssigkeiten, Inline-Sensor ohne integrierte Auswerteelektronik

5 Montieren

Zur Montage mit einem applikationsspezifischen Haltewinkel verfügt die Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheit über ein G1/2"-Gewinde (SW30). Alternativ kann das Gerät mit der Montageklammer FAM-30-PA66 (ID 100018384) montiert werden. Die Anzeige des Displays ist um 180° drehbar (siehe Abbildung und Parameter DiSr).

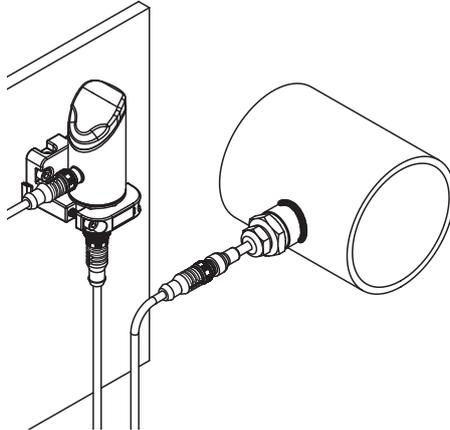


Abb. 6: Montage FS121...

- ▶ Die Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheit an einem beliebigen Anlagenteil montieren. Bei der Montage die technischen Spezifikationen beachten (z. B. Umgebungstemperatur).
- ▶ Optional: Zur Ausrichtung des Anschlusses an die I/O-Ebene sowie für optimale Bedienung und Lesbarkeit den Sensorkopf im Bereich von 340° drehen.
- ▶ Bei Austausch des angeschlossenen Sensors: Teach-Werte neu einlernen.

6 Anschließen

An die Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheit können die folgenden Strömungssensoren angeschlossen werden:

Typ	Beschreibung	Medium	Einbaubedingung
FP100...	Medientemperatur -25...+85 °C	Flüssigkeiten	Eintauchsensor
FCS...NA-...	Medientemperatur -20...+80 °C	Flüssigkeiten	Eintauchsensor
FCS...NA-...D100... FCS...NA-...D014... FCS...NA-...D003...	Hochtemperatursensor, Medientemperatur +10...+120 °C	Flüssigkeiten	Eintauchsensor
FCS...NA-.../A	Medientemperatur -20...+80 °C	Gase	Eintauchsensor
FCI-...A4-NA-...	Medientemperatur -20...+80 °C	Flüssigkeiten	Inline-Sensor, Metall-Ausführung
FCI-...A4P-NA-...	Medientemperatur 0...+80 °C	Flüssigkeiten	Inline-Sensor, Kunststoff-Ausführung

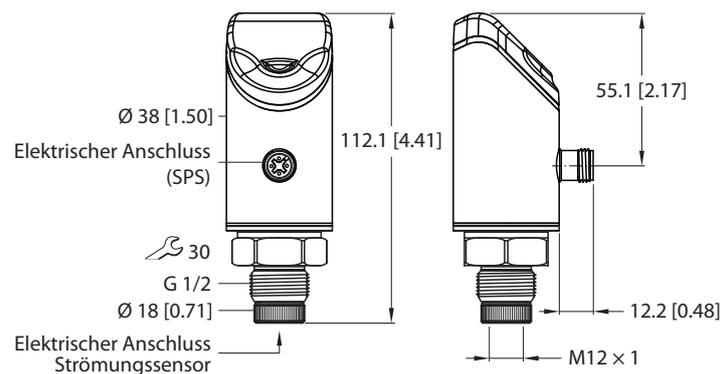


Abb. 7: Elektrische Anschlüsse für Steuerung und Strömungssensoren

- ▶ Strömungssensor gemäß jeweiliger Spezifikation an die Strömungs-Auswerte- und Anzeigeeinheit anschließen (siehe „Elektrischer Anschluss Strömungssensor“). Dabei die technischen Spezifikationen und die Montagerichtlinien des Strömungssensors beachten.
- ▶ Gerät gemäß Anschlussbild an die Steuerung oder ein I/O-Modul anschließen (siehe „Elektrischer Anschluss (SPS)“).

6.1 Anschlussbild

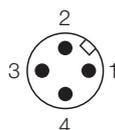


Abb. 8: Pinbelegung

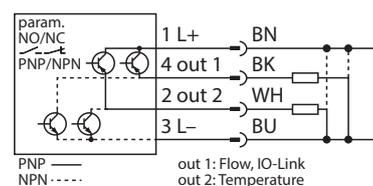


Abb. 9: Anschlussbild FS...-2UPN8-H1141

7 In Betrieb nehmen

Nach Aufschalten der Versorgungsspannung und einer Aufheizphase geht das Gerät automatisch in Betrieb. Während des Aufheizens wird -- -- -- im Display angezeigt. Die Anzahl der Striche nimmt von links nach rechts ab, bis das Gerät bereit ist. Danach wird der Prozesswert angezeigt.

Das Gerät ist per Default wie folgt eingestellt:

- Strömungssensoren der Baureihe FP100...
- Leitungslänge der angeschlossenen Sensoren: 2 m
- Betriebsart: MAX/MIN-Modus
- ▶ Falls kein Strömungssensor der Baureihe FP100... angeschlossen ist: Korrekten Strömungssensor auswählen (siehe Parameter **ProB**).
- ▶ Leitungslänge des angeschlossenen Strömungssensors angeben (siehe Abb. 6 und Parameter CLEn).
- ▶ MAX/MIN-Teach oder Quick-Teach durchführen, um Sensor auf applikationsspezifische Bedingungen anzupassen.

8 Betreiben



WARNUNG

Das Gehäuse kann sich im Fühlerbereich auf über 75 °C (167 °F) erhitzen
Verbrennung durch heiße Gehäuseoberflächen!

- ▶ Gehäuse gegen den Kontakt mit entzündlichen Stoffen schützen.
- ▶ Gehäuse gegen unbeabsichtigtes Berühren sichern.

Nach dem Wiedereinschalten (z. B. nach einem Stromausfall während des Betriebs) benötigt der Sensor eine Aufheizphase, bis erneut Werte erfasst werden können. Während des Aufheizens wird - - - - - im Display angezeigt.

8.1 LED-Status-Anzeigen – Betrieb

Die LED-Anzeigen signalisieren die Betriebsbereitschaft, den Status der Ausgänge und anstehende Diagnosemeldungen. Eine weitere LED informiert über aktivierte Gerätesperren.

LED	Anzeige	Bedeutung
PWR	grün	Gerät betriebsbereit
	blinkt grün	IO-Link-Kommunikation aktiv
FLT	rot	Fehler, siehe „LED-Anzeigen – Diagnosemeldungen“
LOC	gelb	Gerät gesperrt
	blinkt gelb	Prozess „Sperren/Entsperren“ aktiv
	aus	Gerät entsperrt
I (FLOW) und II (TEMP)	gelb	Schaltausgang <ul style="list-style-type: none"> ■ NO: Schalterpunkt überschritten/innerhalb des Fensters (aktiver Ausgang) ■ NC: Schalterpunkt unterschritten/außerhalb des Fensters (aktiver Ausgang)
	aus	Schaltausgang <ul style="list-style-type: none"> ■ NO: Schalterpunkt unterschritten/außerhalb des Fensters (inaktiver Ausgang) ■ NC: Schalterpunkt überschritten/innerhalb des Fensters (inaktiver Ausgang)
%	grün	Strömung in %
°C	grün	Temperatur in °C
°F	grün	Temperatur in °F

8.2 Display-Anzeigen

Display	Bedeutung
- - - -	Sensorausfall
HW	interner Hardwarefehler
PArF	fehlerhafte Werksparametrierung
SC 1	Kurzschluss an Ausgang 1
SC 2	Kurzschluss an Ausgang 2
SC12	Kurzschluss an beiden Ausgängen
WB 2	Drahtbruch
Prob	kein Sensor vorhanden, Sensor falsch angeschlossen oder fehlerhaft

Display	Bedeutung
VOLT	Betriebsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs
LOAD	Bürde am Analogausgang außerhalb des zulässigen Bereichs
Oor+	Strömungswert und/oder Medientemperatur oberhalb des Erfassungsbereichs
Oor-	Strömungswert und/oder Medientemperatur unterhalb des Erfassungsbereichs
Oor	keine Messdaten vorhanden
PArA	fehlerhafte Benutzerparametrierung
TEMP	Gerätetemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs
Err	unspezifizierter Fehler
UnIT	Wert in der ausgewählten Einheit nicht anzeigbar
Orun	Wert > 105 % des eingestellten Strömungsbereichs im MAX/MIN-Teach, Wert > +55 % des eingestellten Schaltpunkts im Quick-Teach, Medientemperatur größer als max. Arbeitstemperatur des jeweiligen Sensors
Urun	Wert < -5 % des eingestellten Strömungsbereichs im MAX/MIN-Teach, Wert < -55 % des eingestellten Schaltpunkts im Quick-Teach, Medientemperatur kleiner als min. Arbeitstemperatur des jeweiligen Sensors

9 Einstellen und Parametrieren

Das Gerät kann wie folgt parametrieren werden:

- Einstellen über Touchpad
- Einstellen über IO-Link
- Einstellen über FDT/DTM

9.1 Einstellbare Funktionen und Eigenschaften

Mit drei frontseitigen Touchpads (ENTER, MODE, SET) kann der Anwender alle wesentlichen Funktionen und Eigenschaften menügeführt direkt am Gerät einstellen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Gerät über die IO-Link-Schnittstelle zu konfigurieren (siehe IO-Linkfinder).

Einstellmöglichkeiten – über Touchpads und IO-Link

Die folgenden Funktionen und Eigenschaften können sowohl im Standard-I/O-Betrieb als auch im IO-Link-Betrieb eingestellt und genutzt werden:

- Touchpads sperren/entsperren
- FS...2UPN8 – Schaltpunkt Flow: MAX/MIN-Teach; Schaltpunkt Temp
- Erweiterte Einstellungen: Auf vorletzte Einstellungen (Pre-Settings) oder Werkseinstellungen (Factory Settings) zurücksetzen
- Erweiterte Einstellungen FS...2UPN8: Ausgang Flow/Temp: NO/NC umstellen
- Erweiterte Einstellungen: Schaltverhalten der Ausgänge, Displayeinstellungen
- Ausgangskonfiguration OUT1/OUT2 für SIO-Modus: PNP/NPN, Auto-Erkennung ein/aus
- Anzeigeeinheiten: metrisch, imperial
- Angeschlossenen Strömungssensor auswählen
- Leitungslänge des angeschlossenen Strömungssensors einstellen

Weitere Einstellmöglichkeiten – nur über Touchpads

- Erweiterte Einstellungen: Passwort einstellen
- Schaltpunkt Flow: Quick-Teach

Weitere Einstellmöglichkeiten – nur über IO-Link

Darüber hinaus können über die IO-Link-Schnittstelle noch zusätzliche Funktionen und Eigenschaften eingestellt werden.

- Datenspeicherung auf IO-Link-Master sperren
- Benutzer-Interface komplett sperren (Anzeige und Touchpads gesperrt)
- Parameter sperren (Parameter werden angezeigt, sind aber nicht änderbar)

Werkseitige Einstellungen

- Fühlertyp: FP100... (P1)
- MAX/MIN-Werte für Teachfunktionen: Applikation nach Inbetriebnahme neu teachen
- Auto-Detect-Funktion eingeschaltet
- FS...2UPN8 – Schaltpunkt SP1: Strömung (OUT1) 70 % oder Temperatur (OUT2) 60 °C
- FS...2UPN8 – Schaltpunkt SP2: Strömung (OUT1) 69 % oder Temperatur (OUT2) 59,5 °C
- FS...2UPN8 – Ausgangsfunktion OUT1/OUT2: Schließer (NO)

Auto-Detect-Funktion

Das Gerät erkennt mit Hilfe der Auto-Detect-Funktion bei Anschluss an ein I/O-Modul das vorgegebene Schaltausgangsverhalten (PNP/NPN). Die Auto-Detect-Funktion ist per Default aktiviert.

9.2 Einstellen über Touchpads

Mit den Touchpads [MODE] oder [SET] navigieren Sie durch das Hauptmenü sowie durch die Untermenüs OUT1 und OUT2, das Extended-Functions-Menü EF oder das Display-Menü DISP. Mit [ENTER] wählen Sie das jeweilige Untermenü aus. Durch gleichzeitiges Berühren von [MODE] und [SET] brechen Sie die Parametrierung ab. Das Gerät kehrt zum Standard-Display zurück.

Standard-Menüführung – Hauptmenü

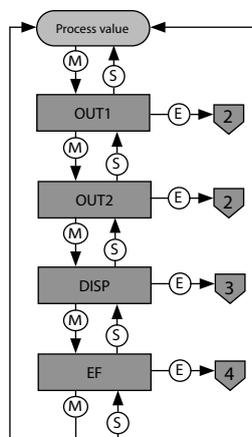


Abb. 10: Hauptmenü

Untermenü OUT...

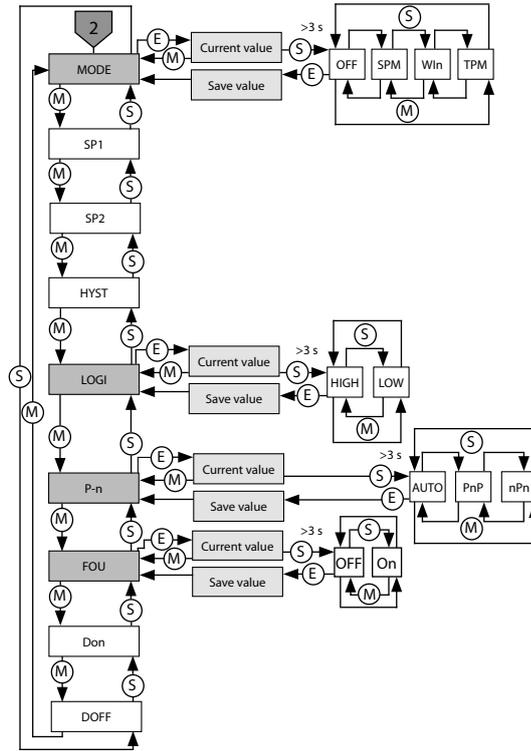


Abb. 11: Untermenü OUT... (FS...2UPN8)

Untermenü Display (DISP)

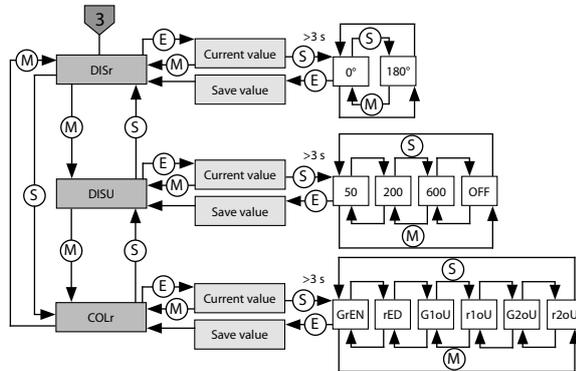


Abb. 12: Untermenü Display

Untermenü Extended-Functions (EF)

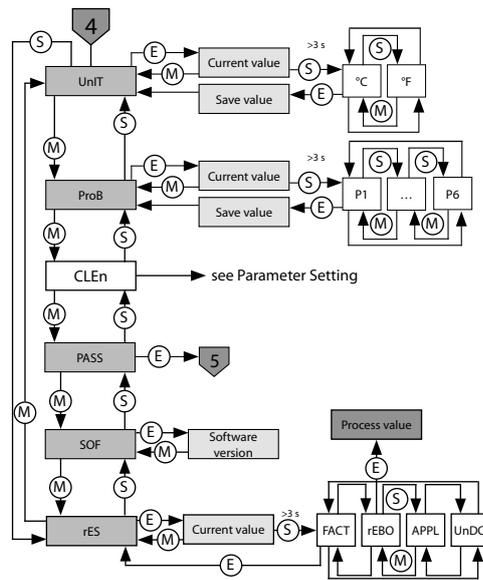


Abb. 13: Untermenü Extended-Functions (EF)

9.2.1 Parameterwerte über Touchpads einstellen

- ▶ Wenn beim Berühren von [MODE] oder [SET] ein rotes Lauflicht angezeigt wird und die LED LOC leuchtet, Gerät entsperren.
- ▶ [MODE] oder [SET] berühren, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
- ▶ Mit [ENTER] Parameter auswählen.
- ▶ Angezeigten Wert ändern: [SET] für 3 s berühren, bis das Display nicht mehr blinkt. Oder: [MODE] berühren, um zur Parameterauswahl zurückzukehren.
- ▶ Wert über [MODE] oder [SET] schrittweise erhöhen oder senken. Bestimmte Werte lassen sich durch dauerhaftes Berühren von [MODE] oder [SET] kontinuierlich ändern.
- ▶ Mit [ENTER] den geänderten Wert speichern. Der gespeicherte Wert blinkt zweimal.

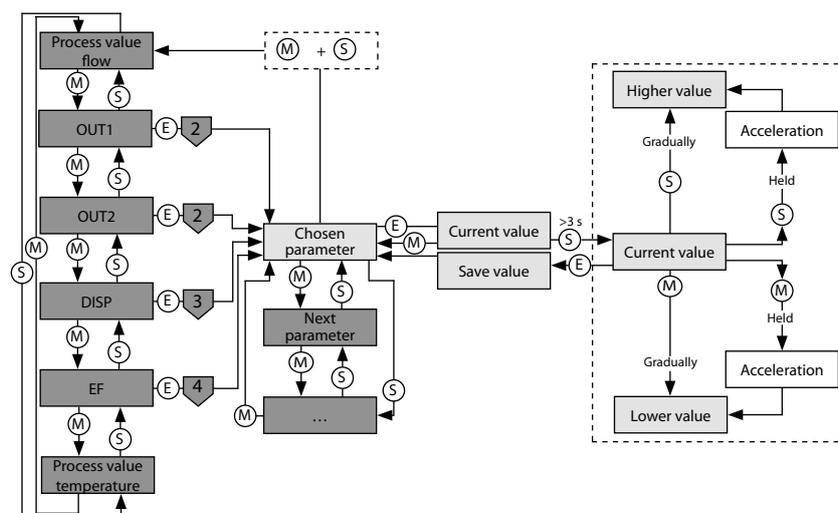


Abb. 14: Parameter auswählen

9.2.2 Gerät entsperren

- ▶ [ENTER] für 3 s berühren, bis auf dem Display alle grünen Balken blinken.
 - ▶ Nacheinander über [MODE], [ENTER], [SET] wischen: Beim Berühren jedes Touchpads erscheinen zwei rot blinkende Balken. Wenn sich die beiden roten Balken grün färben, mit einer Wischbewegung das nächste Touchpad berühren.
 - ▶ Wenn sechs grüne Balken auf dem Display blinken, Touchpads loslassen.
- ⇒ LED LOC erlischt.
⇒ uLoc erscheint im Display und erlischt.

9.2.3 Gerät sperren

- ▶ [MODE] und [SET] gleichzeitig für 3 s berühren.
- ⇒ Während die LED LOC blinkt, erscheint Loc auf dem Display und erlischt.
⇒ LED LOC leuchtet gelb.

Wenn die Touchpads des Sensors für 1 min unbetätigt bleiben, wird das Gerät automatisch gesperrt.

9.2.4 Sensor mit Passwort schützen

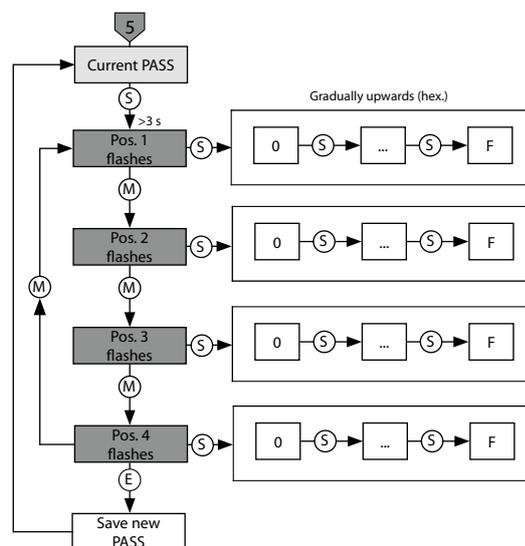


Abb. 15: Passwort setzen

9.2.5 Parameter im Hauptmenü

Default-Werte sind **fett** dargestellt.

	Erläuterung	Funktion
OUT1	Untermenü Ausgang 1	Einstellmöglichkeiten Schaltausgang 1 für Strömungsgeschwindigkeit
OUT2	Untermenü Ausgang 2	Einstellmöglichkeiten Schaltausgang 2 für Temperatur
DISP	Untermenü Display	zusätzliche Einstellmöglichkeiten, siehe Tabelle „Parameter im Untermenü DISP“
EF	Untermenü Extended Functions	zusätzliche Einstellmöglichkeiten, siehe Tabelle „Parameter im Untermenü EF“

9.2.6 Parameter im Untermenü OUT... (FS...2UPN8)

	Erläuterung	Optionen	Funktion
MODE		OFF	
		SPM	Single Point Mode
		WIn	Window Mode (Fensterfunktion)
		TPM	Two Point Mode
SP1	Schaltpunkt 1		SPM: Grenzwert, an dem der Schaltausgang seinen Schaltzustand ändert TPM: oberer Grenzwert, an dem der Schaltausgang bei steigender Strömungsgeschwindigkeit oder Temperatur seinen Schaltzustand ändert WIn: obere Fenstergrenze, an dem der Schaltausgang seinen Schaltzustand ändert Default: 70 % oder 60,0 °C
SP2	Schaltpunkt 2		SPM: nicht verfügbar TPM: unterer Grenzwert, an dem der Schaltausgang bei fallender Strömungsgeschwindigkeit oder Temperatur seinen Schaltzustand ändert WIn: untere Fenstergrenze, an dem der Schaltausgang seinen Schaltzustand ändert Default: 69 % oder 59,5 °C
HYST	Hysterese OUT2		Die min. Hysterese beträgt 0,1 K. Die max. Hysterese umfasst den kompletten Wertebereich des Sensors.
LOGI	Schaltlogik invertieren	HIGH	0 → 1
		LOW	1 → 0
P-n	Verhalten Schaltausgang	AUTO	automatische Erkennung (NPN/PNP)
		PnP	N-schaltend
		nPn	P-schaltend
FOU	Verhalten im Fehlerfall (z. B. Drahtbruch oder Kurzschluss)	on	Schaltausgang FS...2UPN8: Der Ausgang schaltet im Fehlerfall aktiv. Analogausgang FS...2LI: Fehlerwert der eingestellten Funktion an Ausgang 2 (OUT2).
		OFF	Schaltausgang FS...2UPN8: Der Ausgang schaltet im Fehlerfall inaktiv. Analogausgang FS...2LI: Fehlerwert der eingestellten Funktion an Ausgang 2 (OUT2).
Don	Einschaltverzögerung		0...60 s in Schritten von 0,1 s (0 = Verzögerungszeit nicht aktiv) Default: 0,0 s
DOFF	Ausschaltverzögerung		0...60 s in Schritten von 0,1 s (0 = Verzögerungszeit nicht aktiv) Default: 0,0 s

9.2.7 Parameter im Untermenü DISP (Display)

	Erläuterung	Optionen	Funktion
DISr	Display-Ausrichtung	0°	Display um 0° gedreht
		180°	Display um 180° gedreht
DISU	Display-Aktualisierung	50	50 ms Aktualisierungszeit
		200	200 ms Aktualisierungszeit
		600	600 ms Aktualisierungszeit
		OFF	Display-Aktualisierung deaktiviert
COLr	Display-Farbe	GrEN	grün
		rED	rot
		G1oU	grün, wenn OUT1 geschaltet ist, sonst rot
		r1oU	rot, wenn OUT1 geschaltet ist, sonst grün
		G2ou	grün, wenn OUT2 geschaltet ist, sonst rot
		r2ou	rot, wenn OUT2 geschaltet ist, sonst grün

9.2.8 Parameter im Untermenü EF (Extended Functions)

	Erläuterung	Optionen	Funktion
UnIT	Display-Einheit	°C	°C
		°F	°F
ProB	Strömungssensor	P1	FP100...
		P2	FCS...NA-...
		P3	FCS...NA-...D100...
			FCS...NA-...D014...
			FCS...NA-...D003...
		P4	FCS...NA-.../A
P5	FCI-...A4-NA-...		
P6	FCI-...A4P-NA-...		
CLEn	Leitungslänge Strömungssensor		0...30 m in Schritten von 1 m. Bei Zwischenlängen auf- oder abrunden.
PASS	Passwort		Passwort festlegen und Passwortschutz aktivieren
		0000	kein Passwort
SOF	Software-Version		Anzeige der Firmware-Version
rES	Reset	FACT	Zurücksetzen der Parameter auf die Werks-einstellung
		rEBO	Neustart des Geräts (Warmstart)
		APPL	Zurücksetzen der applikationsspezifischen Daten
		UnDO	Rücksetzen der Parameter auf vorherige Einstellungen (letzter Gerätestart)

9.2.9 Quick-Teach

- ▶ Strömungsgeschwindigkeit in der Applikation auf die zu überwachende Soll-Strömung fahren.
- ▶ [ENTER] 1 × betätigen.
- ⇒ DeltaFlow aktiv: Wenn die Display-Anzeige (+ 0) rot blinkt, ist das System noch nicht eingeschwungen. Wenn die Display-Anzeige (+ 0) grün blinkt, ist das System eingeschwungen.
- ▶ [ENTER] 3 s betätigen, bis die Display-Anzeige (+ 0) grün leuchtet.
- ▶ Optional: Schaltpunkt schrittweise um $\pm 1\%$ (max. 9 %) modifizieren.
- ▶ [SET] betätigen, um Schaltpunkt schrittweise um 1 % von der Referenzströmung zu erhöhen.
- ▶ [MODE] betätigen, um Schaltpunkt schrittweise um 1 % von der Referenzströmung zu senken.
- ▶ Schaltpunkt speichern: [ENTER] betätigen.
- ⇒ Die Display-Anzeige blinkt kurz grün auf und springt auf + 0.
- ⇒ Das Display zeigt die prozentuale Abweichung der Strömung bezogen auf den eingestellten Schaltpunkt an.
- ⇒ Das Display zeigt an, wenn der Wert um -50 % (Urun) oder +50 % (Orun) des eingestellten Schaltpunkts abweicht.

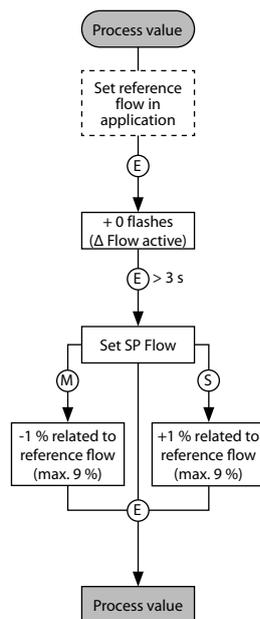


Abb. 16: Quick-Teach FS101

9.2.10 MAX/MIN-Teach

Oberen Grenzwert des Anzeigebereichs einstellen:

- ▶ Strömungsgeschwindigkeit in der Applikation auf den oberen Grenzwert fahren.
- ▶ [ENTER] drücken und gedrückt halten.
- ⇒ DeltaFlow aktiv: Wenn die Display-Anzeige IEP rot blinkt, ist das System noch nicht eingeschwungen. Wenn die Display-Anzeige IEP grün blinkt, ist das System eingeschwungen.
- ▶ [SET] 3 s betätigen, bis IEP kurz grün aufleuchtet und 9 grün blinkt.
- ⇒ Der obere Grenzwert für die Strömungsgeschwindigkeit ist eingestellt.

Unteren Grenzwert des Anzeigebereichs einstellen:

- ▶ Strömungsgeschwindigkeit in der Applikation auf den unteren Grenzwert fahren.
- ▶ Solange im Display ein Zahlenwert (9...1) grün blinkt, die Strömungsgeschwindigkeit weiter senken.
- ▶ Sobald ISP im Display erscheint, ist der untere Grenzwert frei wählbar.
- ⇒ DeltaFlow aktiv: Wenn die Display-Anzeige ISP rot blinkt, ist das System noch nicht eingeschwungen. Wenn die Display-Anzeige ISP grün blinkt, ist das System eingeschwungen.
- ▶ [SET] 3 s betätigen, bis ISP im Display grün leuchtet.
- ⇒ Die Display-Anzeige springt auf 0. Der untere Grenzwert für die Strömungsgeschwindigkeit ist eingestellt.
- ⇒ Das Display zeigt an, wenn der Wert unter 0 % (Urun) sinkt oder über 100 % (Orun) des eingestellten Strömungsbereichs steigt.

Für den MAX/MIN-Teach können die Schaltpunkte für Single Point Mode, Window Mode und Two Point Mode eingestellt werden. Per Default liegt der Schaltpunkt im Single Point Mode bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 70 %.

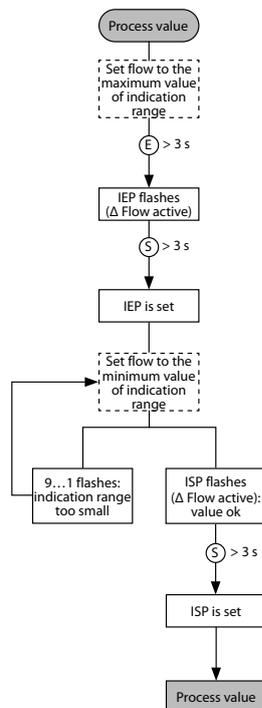


Abb. 17: MAX/MIN-Teach

9.3 Einstellen über IO-Link

Das Gerät kann über die IO-Link-Kommunikationsschnittstelle innerhalb der technischen Spezifikation (siehe Datenblatt) parametrierbar sein – sowohl offline z. B. über einen PC mit Konfigurationstool als auch online über die Steuerung. Eine Übersicht der verschiedenen Funktionen und Eigenschaften, die für den IO-Link- oder SIO-Modus eingestellt und genutzt werden können, finden Sie im Kapitel "Einstellen und Parametrieren" und über den IO-Linkfinder. Ausführliche Hinweise zur Parametrierung von Geräten über die IO-Link-Schnittstelle finden Sie im Inbetriebnahmehandbuch IO-Link.

Im IO-Link-Modus können alle Parameter sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im laufenden Betrieb über die Steuerung verändert werden. Im SIO-Modus agiert das Gerät so, wie es im IO-Link-Modus zuletzt eingestellt wurde.

10 Störungen beseitigen

Sollte das Gerät nicht wie erwartet funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Umgebungsstörungen vorliegen. Sind keine umgebungsbedingten Störungen vorhanden, überprüfen Sie die Anschlüsse des Geräts auf Fehler.

Ist kein Fehler vorhanden, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs.

11 Instand halten

Das Gerät ist wartungsfrei, bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

12 Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen.

12.1 Geräte zurücksenden

Rücksendungen an Turck können nur entgegengenommen werden, wenn dem Gerät eine Dekontaminationserklärung beiliegt. Die Erklärung steht unter <http://www.turck.de/de/produkt-retoure-6079.php> zur Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein.

13 Entsorgen



Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

14 Technische Daten

Technische Daten	
Strömungsüberwachung	
Schaltpunktgenauigkeit	typisch < 5 % (abhängig von angeschlossenem Strömungssensor und Messbereich)
Reproduzierbarkeit	typisch < 3 % (abhängig von angeschlossenem Strömungssensor und Messbereich)
Ansprechzeit	abhängig von angeschlossenem Strömungssensor
Hysterese	5...20 %, abhängig vom Erfassungsbereich
Temperaturüberwachung	
Schaltpunktgenauigkeit	typisch ± 2 K (abhängig von angeschlossenem Strömungssensor)
Reproduzierbarkeit	typisch $\leq 0,5$ K (abhängig von angeschlossenem Strömungssensor)
Auflösung	0,1 K
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	17...33 VDC
Schutzmaßnahme	SELV, PELV nach DIN EN 61140
Kurzschluss-/Verpolungsschutz	ja, taktend / ja (Spannungsversorgung)
Leistungsaufnahme	≤ 3 W
Spannungsabfall	≤ 2 VDC
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	250 mA
Überlastsicherung	ja
Schutzklasse	III
Bereitschaftsverzögerung	30 s
Ausgänge	
Ausgang 1	Strömung: Schaltausgang oder IO-Link
Ausgang 2	Temperatur: Schaltausgang
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
Ausgangsfunktion	Öffner/Schließer programmierbar, PNP/ NPN
IO-Link	
IO-Link-Spezifikation	V 1.1
IO-Link-Porttyp	Class A
Übertragungsrate	COM 2 (38,4 kBaud)
Prozessdatenbreite	64 bit: 2×32 bit, davon 2×6 bit nicht benutzt
Messwertinformation	48 bit: $2 \times (16$ bit Prozesswerte + 8 bit Skala)
Schaltpunktinformation	4 bit: 2×2 Schaltpunkte
Frametyp	2.2
Mindestzykluszeit	6 ms
Funktion Pin 4	IO-Link
Funktion Pin 2	DI
Maximale Leitungslänge	20 m

Technische Daten	
Profilunterstützung	Smart Sensor Profile (SSP 4.1.2)
Programmierung	
Programmiermöglichkeiten	Schaltverhalten (PNP/NPN/Auto); Schaltlogik (High/Low); Schaltpunkteinstellung via Touchpads: Single Point, Two Point, Window Mode; Display: Farbe Rot/Grün inklusive Farbwechsel bei Schalten, Anzeige Ausrichtung 0° / 180°, Aktualisierungszeit, Temperatureinheit, Passwortschutz
Mechanische Daten	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/ Grilamid TR90 UV
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder M12 × 1
Schutzart	IP66/IP67/IP69K (nicht durch die UL bewertet)
Elektromagnetische Verträglichkeit	DIN EN 61326-2-3: 2007
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+80 °C (UL: -25...+80 °C)
Lagertemperatur	-40...+80 °C
Schockfestigkeit	50 g (11 ms), DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit	20 g, DIN EN 60068-2-6
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	cULus
Zulassungsnummer UL	E516036
Anzeigen/Bedienelemente	
Anzeige	4-stelliges 12-Segment-Display um 180° drehbar, rot oder grün
Schaltzustandsanzeige	2 × LED, gelb
MTTF	120 Jahre nach SN 29500 (Ed 99) 40 °C

15 Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten

Deutschland	Hans Turck GmbH & Co. KG Witzlebenstraße 7, 45472 Mülheim an der Ruhr www.turck.de
Australien	Turck Australia Pty Ltd Building 4, 19-25 Duerdin Street, Notting Hill, 3168 Victoria www.turck.com.au
Belgien	TURCK MULTIPROX Lion d'Orweg 12, B-9300 Aalst www.multiprox.be
Brasilien	Turck do Brasil Automação Ltda. Rua Anjo Custódio Nr. 42, Jardim Anália Franco, CEP 03358-040 São Paulo www.turck.com.br
China	Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd. 18,4th Xinghuazhi Road, Xiqing Economic Development Area, 300381 Tianjin www.turck.com.cn
Frankreich	TURCK BANNER S.A.S. 11 rue de Courtalin Bat C, Magny Le Hongre, F-77703 MARNE LA VALLEE Cedex 4 www.turckbanner.fr
Großbritannien	TURCK BANNER LIMITED Blenheim House, Hurricane Way, GB-SS11 8YT Wickford, Essex www.turckbanner.co.uk
Indien	TURCK India Automation Pvt. Ltd. 401-403 Aurum Avenue, Survey. No 109 /4, Near Cummins Complex, Baner-Balewadi Link Rd., 411045 Pune - Maharashtra www.turck.co.in
Italien	TURCK BANNER S.R.L. Via San Domenico 5, IT-20008 Bareggio (MI) www.turckbanner.it
Japan	TURCK Japan Corporation ISM Akihabara 1F, 1-24-2, Taito, Taito-ku, 110-0016 Tokyo www.turck.jp
Kanada	Turck Canada Inc. 140 Duffield Drive, CDN-Markham, Ontario L6G 1B5 www.turck.ca
Korea	Turck Korea Co, Ltd. A605, 43, Iljik-ro, Gwangmyeong-si 14353 Gyeonggi-do www.turck.kr
Malaysia	Turck Banner Malaysia Sdn Bhd Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C, 46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my

Mexiko	Turck Comercial, S. de RL de CV Blvd. Campestre No. 100, Parque Industrial SERVER, C.P. 25350 Arteaga, Coahuila www.turck.com.mx
Niederlande	Turck B. V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle www.turck.nl
Österreich	Turck GmbH Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien www.turck.at
Polen	TURCK sp.z.o.o. Wroclawska 115, PL-45-836 Opole www.turck.pl
Rumänien	Turck Automation Romania SRL Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1, RO-014354 Bucuresti www.turck.ro
Schweden	Turck AB Fabriksstråket 9, 433 76 Jonsered www.turck.se
Singapur	TURCK BANNER Singapore Pte. Ltd. 25 International Business Park, #04-75/77 (West Wing) German Centre, 609916 Singapore www.turckbanner.sg
Südafrika	Turck Banner (Pty) Ltd Boeing Road East, Bedfordview, ZA-2007 Johannesburg www.turckbanner.co.za
Tschechien	TURCK s.r.o. Na Brne 2065, CZ-500 06 Hradec Králové www.turck.cz
Türkei	Turck Otomasyon Ticaret Limited Sirketi Inönü mah. Kayisdagi c., Yesil Konak Evleri No: 178, A Blok D:4, 34755 Kadiköy/ Istanbul www.turck.com.tr
Ungarn	TURCK Hungary kft. Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest www.turck.hu
USA	Turck Inc. 3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis www.turck.us

TURCK

Your Global Automation Partner



Over 30 subsidiaries and
60 representations worldwide!

100048988 | 2024/04



www.turck.com